

Montageanleitung – Kältefestpunktschelle Typ 170 FL mit Konsolenbausatz*

Mounting instructions – Refrigerant anchor point pipe clamp Type 170 FL with brackets*

Mode d'emploi – Collier coquille pour point fixe Type 170 FL avec kit de consoles*


Montagehandleiding – Iso-beugel type 170 FL met console bouwset*


Instrucciones de montaje – Abrazadera para punto fijo de frío Tipo 170 FL con consolas*


Szerelési útmutató – Hűtöttvezeték fixpontbilincs Típus 170 FL konzolos szerelőkészlettel*


Návod k montáži – Pevný bod na chladové potrubí Typ 170 FL s konzolovou sestavou*

Руководство по монтажу – хомут для неподвижных опор с кронштейном для работы при низких температурах*

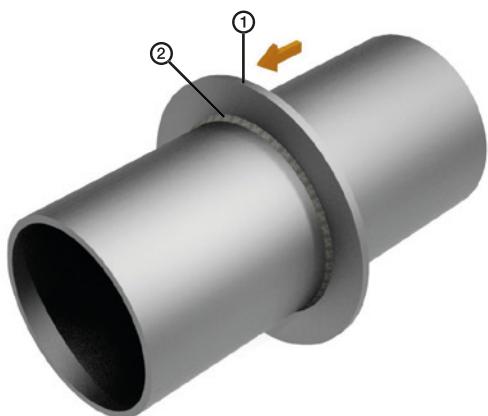

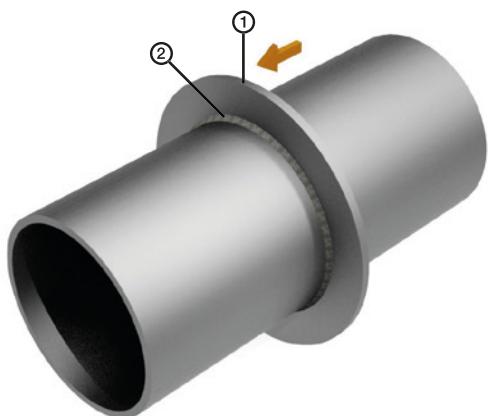- | | |
|---|--|
|  | <p>DE 1. Druckring über Rohr schieben und am Befestigungsplatz des Festpunktes positionieren 2. Druckring anschweißen</p> <p>UK 1. Push the pressure ring over the pipe and position it at the mounting location of the anchor point 2. Weld pressure ring</p> <p>FR 1. Glisser la bague de pression sur le tube 2. Souder la bague de pression</p> <p>NL 1. Schuif de drukring over de leiding tot de juiste positie van het vastpunt 2. Drukring lassen op de leiding</p> <p>ES 1. Empuje el anillo de presión sobre el tubo y colóquelo en la posición de montaje del punto de anclaje 2. Soldar el anillo de presión</p> <p>HU 1. A szorítógyűrűt a csőre rá kell húzni és a rögzítési ponton pozicionálni. 2. A szorítógyűrűt a csőre rá kell hegeszteni.</p> <p>CZ 1. Přes potrubí nasunout opěrný kroužek 2. Přivařte kroužek</p> <p>RU 1. Зажимное кольцо продвинуть по трубе 2. Приварить зажимное кольцо</p> |
|---|--|

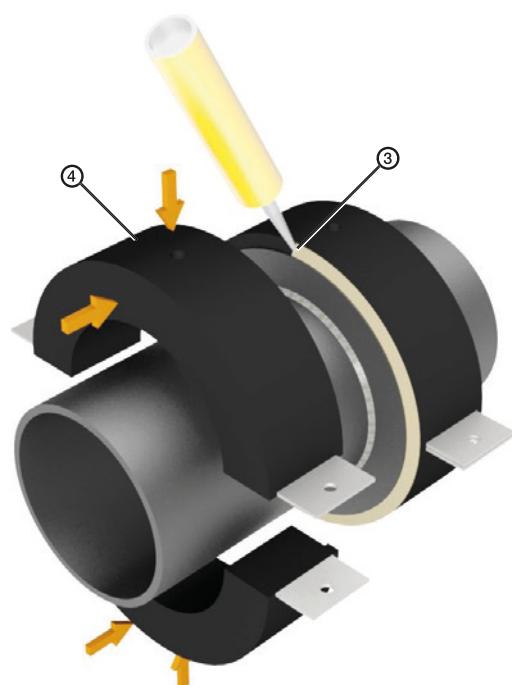

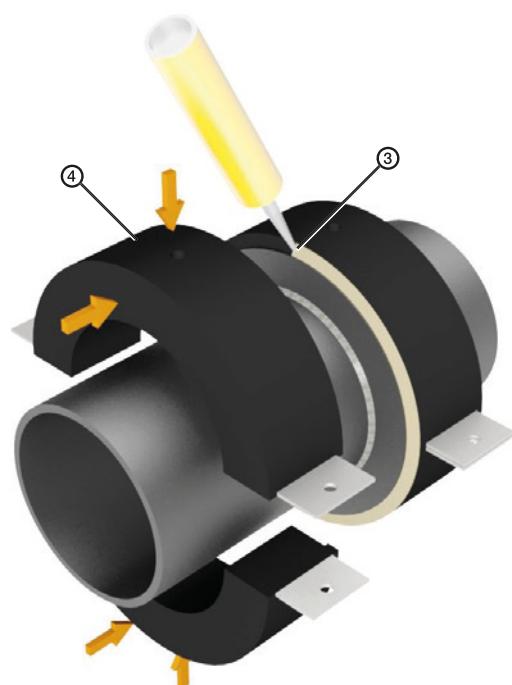- | | |
|---|--|
|  | <p>DE 3. Erstes Schellenpaar, wie abgebildet, um das Rohr schließen und Stirnfläche umseitig mit Kleber bestreichen Als Kleber wird PU-Dichtstoff Artikel-Nr.: 122470 empfohlen 4. Zweites Schellenpaar um das Rohr schließen und an den Schweißring schieben</p> <p>UK 3. Place the first pair of clamps, as shown, around the tube and close it, apply the adhesive over the abutting surface Recommended adhesive PU-sealer, Article No. 122470 4. Connect the second pair of clamps around the tube and push it onto the welding ring</p> <p>FR 3. Mettre la colle sur le collier et poser sur le tube Nous recommandons la colle polyuréthane réf. 122470 4. Placer les demi-colliers sur la bague de soudure, fermer les demi-colliers</p> <p>NL 3. Plaats het eerste paar Iso-beugels om de leiding, zie afbeelding, en afkitten met het afdichtingsmateriaal (PU afdichtingsmateriaal artikelnr. 122470 wordt aanbevolen) 4. Plaats het tweede paar iso-beugels om de leiding en duw deze tegen de drukring</p> <p>ES 3. Coloque el primer par de abrazaderas, como se muestra, alrededor del tubo y ciérrelo, aplique el adhesivo sobre la superficie de apoyo Adhesivo recomendado PU-sellador, Nº de artículo 122470 4. Conectar el segundo par de abrazaderas alrededor del tubo y empujarlo sobre el anillo de soldadura</p> <p>HU 3. Az első bilincspárat, mint a képen látható, a cső körül zárni kell, és a karimán körbe ragasztóval bekenni. A ragasztó PU-tömítőanyag, cikkszáma 122470 4. A második bilincspárat a cső körül zárni kell, és a hegesztett peremhez illeszteni.</p> <p>CZ 3. Lepidlem opatřené půlobjímky umístěte na potrubí Jako lepidlo doporučujeme použít PU-tmel Obj.č.: 122470 4. Umístěte druhou dvojici půlobjímek kolem potrubí a přitlačte k opěrnému kroužku</p> <p>RU 3. Смазать хомуты kleem и зафиксировать на трубе В качестве клея рекомендуется применять PU -герметик, артикул № 122470 4. Одну часть хомутов разместить в месте сварки, скрепить обе части хомутов</p> |
|---|--|

Montageanleitung – Kältefestpunktschelle Typ 170 FL mit Konsolenbausatz*

Mounting instructions – Refrigerant anchor point pipe clamp Type 170 FL with brackets*

Mode d'emploi – Collier coquille pour point fixe Type 170 FL avec kit de consoles*


Montagehandleiding – Iso-beugel type 170 FL met console bouwset*

Instrucciones de montaje – Abrazadera para punto fijo de frío Tipo 170 FL con consolas*

Szerelési útmutató – Hűtöttvezeték fixpontbilincs Típus 170 FL konzolos szerelőkészlettel*

Návod k montáži – Pevný bod na chladové potrubí Typ 170 FL s konzolovou sestavou*

Руководство по монтажу – хомут для неподвижных опор с кронштейном для работы при низких температурах*

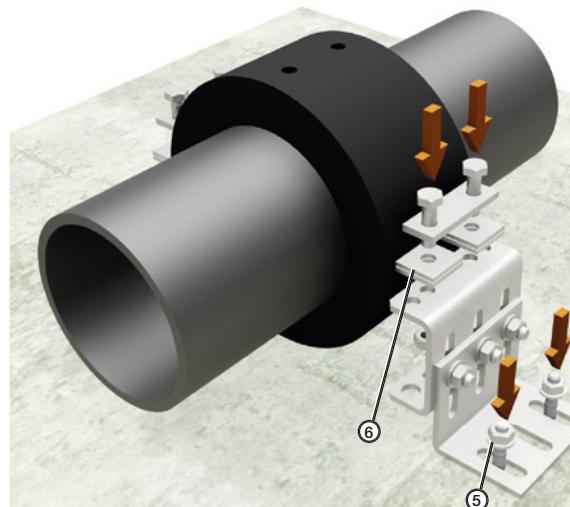

- | | |
|--|--|
| <p>DE 5. Konsolenbausatz an der Wand montieren, z. Bsp. mit Hochleistungsanker BZ 12-15-35/110, Artikel-Nr. 162175</p> <p>6. Schellen auf Konsolenbausatz positionieren. Schellen mit Konsolenbausatz mit einem Anzugsdrehmoment von 20 Nm, mit den mitgelieferten Schrauben verschrauben</p> | <p>UK 5. Mount the bracket on the wall, eg with heavy-duty anchor BZ 12-15-35 / 110, article no. 162175</p> <p>6. Position the pipe clamps on the brackets, screw the pipe clamps to the brackets, with a tightening torque of 20 Nm, using the supplied screws</p> |
| <p>FR 5. Monter la console sur la paroi, par ex. avec des goujons d'ancrage de type BZ 12-15-35 / 110, article n° 162175 charge lourde</p> <p>6. Positionner les colliers sur la console, monter les colliers sur la console avec les vis de fermeture et un couple de serrage de 20 Nm</p> | <p>NL 5. Monteer de console bouwset, bijv. met keilboutanker BZ 12-15-35/110 artikel 162175</p> <p>6. De beugels op de bouwset positioneren en monteren met een aandraaimoment van 20 Nm, maak gebruik van de meegeleverde bouten</p> |
| <p>ES 5. Fijar el soporte en la pared, p. Ej. con anclaje para grandes cargas BZ 12-15-35 / 110, art. 162175</p> <p>6. Coloque las abrazaderas sobre las consolas y atornille utilizando los tornillos suministrados con un par de apriete de 20 Nm.</p> | <p>HU 5. A konzolkészletet a falra fel kell szerelni, pl. nehéz horgonnyal BZ 12-15-35/110, cikksz. 162175</p> <p>6. ... a bilincseket és a konzolokat 20 Nm nyomatékkal a készletben szállított csavarokkal összecsavarozni.</p> |
| <p>CZ 5. Připevněte Konzole na zed', např. kotvami pro vysokou zátěž</p> <p>6. Umísteťte objímky do Konzolové sestavy, s odpovídajícím utahovacím momentem spojte šrouby objimek s konzolou</p> | <p>RU 5. Закрепить кронштейн на стене, к примеру при помощи анкеров высокой нагрузки</p> <p>6. Разместить хомуты на кронштейне, соединить Хомуты винтами с соответствующим затяжным моментом со кронштейном</p> |



* DE - gilt für Standardausführung (Artikel-Nr. 167121) / schwere Ausführung (Artikel-Nr. 167125)

* UK - applies to standard version (Article No. 167121) / heavy-duty version (Article No. 167125)

* FR - convient pour la version standard (article n°167121) / la version lourde (article n°167125)

* NL - Geldig voor de standaarduitvoering (artikel 167121) / zware uitvoering (artikel 167125)

* ES - Se aplica a la versión estándar (Artículo N° 167121) / versión reforzada (Artículo N° 167125)

* HU - Standard kivitel (cikksz. 167121)/nehéz kivitel (Cikksz. 167125)

* CZ - pro Standardní verzi (obj. č. 167121) / Těžké provedení (obj. č. 167125)

* RU - Применимо к стандартному артикулу (Артикул – № 167121) / в тяжелом исполнении (Артикул – № 167125)